


**COMUNE DI VIZZINI**  
 (Città Metropolitana di Catania)
 

**LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' DELL'EX CENTRO DIURNO PER ANZIANI SITO IN PIAZZA S. MARIA DI GESU'**

**PROGETTO ESECUTIVO**

TAVOLA:	SCALA 1:100	PROGETTISTA U.T. COMUNALE:
<b>R1.2</b>		(Arch. Salvatore Lentini)
DATA:		

ALLEGATO:  
 - STATO DI FATTO  
 - PROSPETTI  
 - ANALISI DEL DEGRADO  
 - RILIEVO FOTOGRAFICO

VISTI DI APPROVAZIONE


**RACCOMANDAZIONI**  
 NorMaL 1/88 e  
 INTEGRAZIONE UNI  
 11182/2006  
**LESSICO** (Materiali lapidei)

**LEGENDA DEGRADI**


-  intonaco ripristinato di recente
-  alterazione cromatica
-  colatura
-  concrezione
-  colonizzazione biologica
-  crosta
-  deformazioni
-  degradazione differenziale
-  deposito superficiale
-  disgregazione
-  distacco
-  efflorescenza
-  erosione
-  esfoliazione
-  fratturazione o fessurazione
-  fronte di risalita
-  incrostazione
-  macchia
-  mancanza
-  patina biologica
-  polverizzazione
-  presenza di vegetazione
-  scagliatura



**PROSPETTO SU VIA CAPPUCCINI**  
 SCALA 1:100

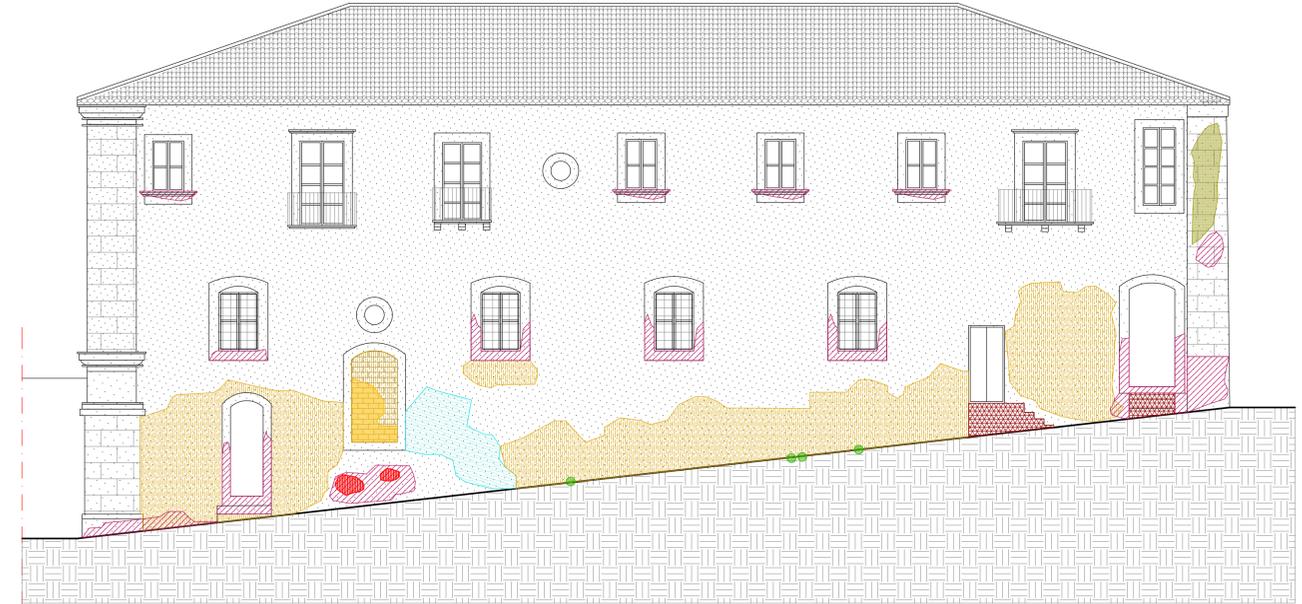

**PROSPETTO SU VICO ROMOLO**  
 SCALA 1:100

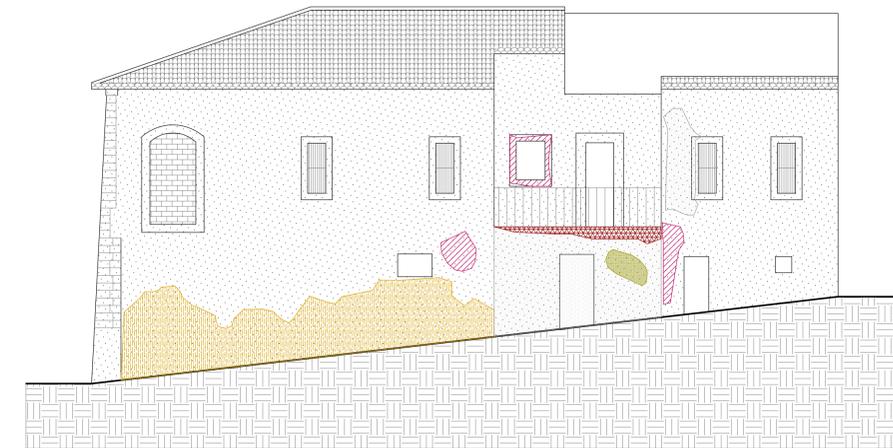

**PROSPETTO SU VICO ROMOLO**  
 SCALA 1:100



**RILIEVO FOTOGRAFICO DEI PROSPETTI**

